

Electrical connection

Pin	Male connector M12 x 1, 5-pin, A-coded	Female connector M12 x 1, 4-pin, D-coded
1	+ 24 V	Rx +
2	+ 24 V	Tx +
3	0 V	Rx -
4	0 V	Tx -
5	PE	

Technische Daten

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	$U_B$	10 ... 30 V DC
Leistungsaufnahme	$P_0$	max. 4 W
Linearität		$\pm 0,5$ LSB (12 Bit) ,
Ausgabe-Code		Binär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)		parametrierbar, cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend) cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
Schnittstelle		
Schnittstellentyp		Powerlink
Auflösung		
Singleturn		bis 16 Bit
Multiturn		14 Bit
Gesamtauflösung		bis 30 Bit
Physikalisch		Ethernet
Übertragungsrate		10 MBit/s / 100 MBit/s
Anschluss		
Gerätestecker		Ethernet: 2 Buchsen M12 x 1, 4-polig, D-kodiert Versorgung: 1 Stecker M12 x 1, 5-polig, A-kodiert*
Normenkonformität		
Schutzart		DIN EN 60529, Wellenseite: IP64 (ohne Wellendichtring)/IP66 (mit Wellendichtring) Gehäusesseite: IP65
Klimaprüfung		DIN EN 60068-2-3, keine Betauung
Störaussendung		EN 61000-6-4:2007
Störfestigkeit		EN 61000-6-2:2005
Schockfestigkeit		DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Schwingungsfestigkeit		DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Umgebungsbedingungen		
Arbeitstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten		
Material		Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet Flansch: Aluminium Welle: Edelstahl
Masse		ca. 700 g
Drehzahl		max. 12000 min <sup>-1</sup>
Trägheitsmoment		30 gcm <sup>2</sup>
Anlaufdrehmoment		$\leq 3$ Ncm (Ausführung ohne Wellendichtring)
Wellenbelastung		
Axial		40 N
Radial		110 N


Installationshinweise

**Sicherheitshinweise**  
Beachten Sie bei allen Arbeiten am Drehgeber die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die nachfolgenden Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung.  
- Können Störungen nicht beseitigt werden, ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen.  
- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Eingriffe und Änderungen am Gerät sind unzulässig.  
- Den Klemmring nur anziehen, wenn im Bereich des Klemmrings eine Welle eingesteckt ist (nur Hohlwellendrehgeber).  
- Alle Schrauben und Steckverbinder anziehen bevor der Drehgeber in Betrieb genommen wird.

**Betriebshinweise**  
Jeder Pepperl+Fuchs-Drehgeber verlässt das Werk in einem einwandfreien Zustand. Um diese Qualität zu erhalten und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind die folgenden Spezifikationen zu berücksichtigen:  
- Schockeinwirkungen auf das Gehäuse und vor allem auf die Geberwelle sowie axiale und radiale Überbelastung der Geberwelle sind zu vermeiden.  
- Die Genauigkeit und Lebensdauer des Gebers wird nur bei Verwendung einer geeigneten Kupplung garantiert.  
- Das Ein- oder Ausschalten der Betriebsspannung für den Drehgeber und das Folgegerät (z. B. Steuerung) muss gemeinsam erfolgen.  
- Die Verdrahtungsarbeiten sind nur im spannungslosen Zustand durchzuführen.  
- Die maximalen Betriebsspannungen dürfen nicht überschritten werden. Die Geräte sind mit Sicherheitskleinspannungen zu betreiben.

**Entstörmaßnahmen**  
Der Einsatz hochentwickelter Mikroelektronik erfordert ein konsequent ausgeführtes Entstör- und Verdrahtungskonzept. Dies umso mehr, je kompakter die Bauweise und je höher die Leistungsanforderungen in modernen Maschinen werden. Die folgenden Installationshinweise und -vorschläge gelten für „normale Industrieumgebungen“. Eine für jede Störumgebung optimale Lösung gibt es nicht.  
Beim Anwenden der folgenden Maßnahmen sollte der Geber eine einwandfreie Funktion zeigen:  
- Abschließen der seriellen Leitung mit 120 Ω-Widerstand (zwischen Receive/Transmit und Receive/Transmit) am Anfang und Ende der seriellen Leitung (z. B. die Steuerung und der letzte Geber).  
- Die Verdrahtung des Drehgebers ist in großem Abstand von mit Störungen belasteten Energieleitungen zu legen.  
- Kabelquerschnitt des Schirms mindestens 4 mm<sup>2</sup>.  
- Kabelquerschnitt mindestens 0,14 mm<sup>2</sup>.  
- Die Verdrahtung von Schirm und 0 V ist möglichst sternförmig zu halten.  
- Kabel nicht knicken oder klemmen.  
- Minimalen Krümmungsradius gemäß der Angabe im Datenblatt einhalten und Zug- sowie Scherbeanspruchung vermeiden.

**Hinweise zum Auflegen des Schirms**  
Die Störsicherheit in einer Anlage wird entscheidend von der richtigen Schirmung bestimmt. Gerade in diesem Bereich treten häufig Installationsfehler auf. Oft wird der Schirm nur einseitig aufgelegt und dann mit einem Draht an die Erdungsklemme angelötet, was im Bereich der NF-Technik seine Berechtigung hat. Bei EMV geben jedoch die Regeln der HF-Technik den Ausschlag. Ein Grundziel der HF-Technik ist, dass HF-Energie über eine möglichst niedrige Impedanz auf Erde geführt wird, da sie sich ansonsten in das Kabel entlädt. Eine niedrige Impedanz erreicht man durch eine großflächige Verbindung mit Metallflächen.  
Folgende Hinweise sind zu beachten:  
- Der Schirm ist beidseitig großflächig auf „gemeinsame Erde“ aufzulegen, sofern nicht die Gefahr von Potenzialausgleichsströmen besteht.  
- Der Schirm ist in seinem ganzen Umfang hinter die Isolierung zurückzuziehen und dann großflächig unter eine Zugentlastung zu klemmen.  
- Die Zugentlastung ist bei Kabelanschluss an die Schraubklemmen direkt und großflächig mit einer geerdeten Fläche zu verbinden.  
- Bei der Verwendung von Steckern sind nur metallisierte Stecker zu verwenden (z. B. Sub-D-Stecker mit metallisiertem Gehäuse). Auf die direkte Verbindung der Zugentlastung mit dem Gehäuse ist zu achten.



Pepperl+Fuchs GmbH  
68301 Mannheim · Germany  
Tel. +49 621 776-4411  
Fax +49 621 776-27-4411  
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

**Worldwide Headquarters**  
Pepperl+Fuchs GmbH · Mannheim · Germany  
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

**USA Headquarters**  
Pepperl+Fuchs Inc. · Twinsburg · USA  
E-mail: fa-info@us.pepperl-fuchs.com

**Asia Pacific Headquarters**  
Pepperl+Fuchs Pte Ltd · Singapore  
E-mail: fa-info@sg.pepperl-fuchs.com  
Company Registration No. 199003130E

www.pepperl-fuchs.com

EVM58-PZ



Doc. No.: 45-3643  
DIN A3 >  
Part. No.: T32100  
Date: 03/22/2012



Technical Data

Electrical specifications		
Operating voltage	$U_B$	10 ... 30 V DC
Power consumption	$P_0$	max. 4 W
Linearity		$\pm 0,5$ LSB (12 Bit) ,
Output code		binary code
Code course (counting direction)		programmable, cw ascending (clockwise rotation, code course ascending) cw descending (clockwise rotation, code course descending)
Interface		
Interface type		Powerlink
Resolution		
Single turn		up to 16 Bit
Multiturn		14 Bit
Overall resolution		up to 30 Bit
Physical		Ethernet
Transfer rate		10 MBit/s / 100 MBit/s
Connection		
Connector		Ethernet: 2 sockets M12 x 1, 4-pin, D-coded Supply: 1 plug M12 x 1, 5-pin, A-coded
Standard conformity		
Protection degree		DIN EN 60529, shaft side: IP64 (without shaft seal)/IP66 (with shaft seal) housing side: IP65
Climatic testing		DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation
Emitted interference		EN 61000-6-4:2007
Noise immunity		EN 61000-6-2:2005
Shock resistance		DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Vibration resistance		DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Ambient conditions		
Operating temperature		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications		
Material		housing: powder coated aluminium flange: aluminium shaft: stainless steel
Mass		approx. 700 g
Rotational speed		max. 12000 min <sup>-1</sup>
Moment of inertia		30 gcm <sup>2</sup>
Starting torque		$\leq 3$ Ncm (version without shaft seal)
Shaft load		
Axial		40 N
Radial		110 N


Installation instructions

**Safety instructions**  
Please observe the national safety and accident prevention regulations as well as the subsequent safety instructions in these operating instructions when working on encoders.  
- If failures cannot be remedied, the device has to be shut down and has to be secured against accidental operation.  
- Repairs may be carried out only by the manufacturer. Entry into and modifications of the device are not permissible.  
- Tighten the clamping ring only, if a shaft has been fitted in the area of the clamping ring (only hollow shaft encoders).  
- Tighten all screws and plug connectors prior to operating the encoder.


**Operating instructions**  
Every encoder manufactured by Pepperl+Fuchs leaves the factory in a perfect condition. In order to ensure this quality as well as a faultless operation, the following specifications have to be taken into consideration:  
- Avoid any impact on the housing and in particular on the encoder shaft as well as the axial and radial overload of the encoder shaft.  
- The accuracy and service life of the encoder is guaranteed only, if a suitable coupling is used.  
- The operating voltage for the encoder and the follow-up device (e. g. control) has to be switched on and off simultaneously.  
- Any wiring work has to be carried out with the system in a dead condition.  
- The maximum operating voltages must not be exceeded. The devices have to be operated at extra-low safety voltage.

**Anti-interference measures**  
The use of highly sophisticated microelectronics requires a consistently implemented anti-interference and wiring concept. This becomes all the more important the more compact the constructions are and the higher the demands are on the performance of modern machines.  
The following installation instructions and proposals apply for "normal industrial environments". There is no ideal solution for all interfering environments.  
When the following measures are applied, the encoder should be in perfect working order:  
- Termination of the serial line with a 120 Ω resistor (between Receive/Transmit and Receive/Transmit) at the beginning and end of the serial line (e. g. the control and the last encoder).  
- The wiring of the encoder should be laid at a large distance to energy lines which could cause interferences.  
- Cable cross-section of the screen at least 4 mm<sup>2</sup>.  
- Cable cross-section at least 0,14 mm<sup>2</sup>.  
- The wiring of the screen and 0 V should be arranged radially, if and when possible.  
- Do not kink or jam the cables.  
- Adhere to the minimum bending radius as given in the data sheet and avoid tensile as well as shearing load.


**Notes on connecting the electric screening**  
The immunity to interference of a plant depends on the correct screening. In this field installation faults occur frequently. Often the screen is applied to one side only, and is then soldered to the earthing terminal with a wire, which is a valid procedure in LF engineering. However, in case of EMC the rules of HF engineering apply.  
One basic goal in HF engineering is to pass the HF energy to earth at an impedance as low as possible as otherwise energy would discharge into the cable. A low impedance is achieved by a large-surface connection to metal surfaces.  
The following instructions have to be observed:  
- Apply the screen on both sides to a "common earth" in a large surface, if there is no risk of equipotential currents.  
- The screen has to be passed behind the insulation and has to be clamped on a large surface below the tension relief.  
- In case of cable connections to screw-type terminals, the tension relief has to be connected to an earthed surface.  
- If plugs are used, metallised plugs only should be fitted (such as sub D plugs with metallised housing). Please observe the direct connection of the tension relief to the housing.




**Abmessungen**

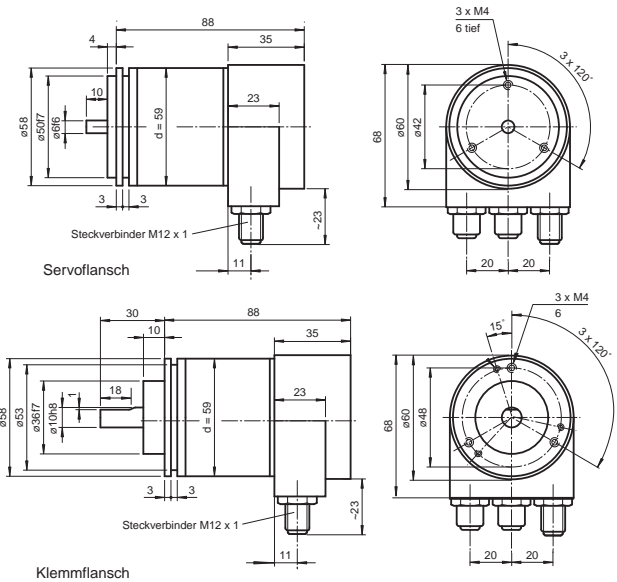


**Dimensions**

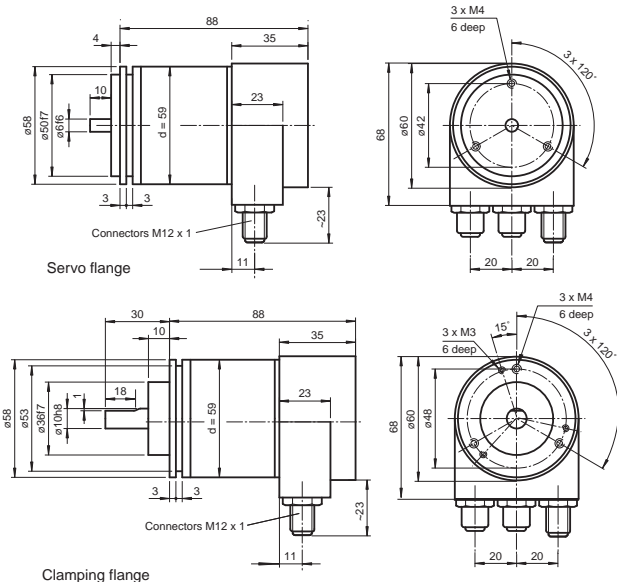

**Anzeigen und Bedienelemente**

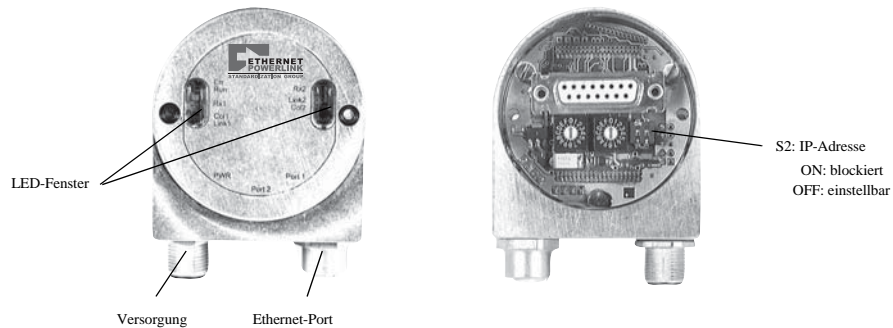

**Indicators and operation means**

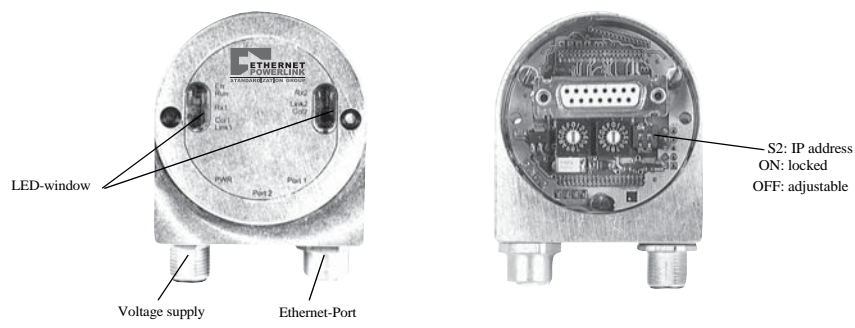

**LED-Anzeigen**

LED	Farbe	Bedeutung
Rx1	gelb	Datenverkehr Port 1
Link1	grün	Verbindung zu einem Ethernet-Teilnehmer an Port 1
Col1	rot	Buskonflikt an Port 1
Err	rot	Abtastfehler Codescheibe
Run	grün	Bereitschaft Ethernet-Verbindung

**Einstellen der IP-Adresse**

Bringen Sie den Schalter S2 in Position OFF. Die IP-Adresse kann nun eingestellt werden. In der Schalterstellung ON ist die IP-Adresse gegen unbeabsichtigtes Verändern blockiert. Die Drehschalter und Schalter S1 haben keine Funktion.

**LED-indicators**

LED	Colour	Meaning
Rx1	yellow	Data traffic on Port 1
Link1	green	Connection to an Ethernet device on Port 1
Col1	red	Bus collision on Port 1
Err	red	Internal error
Run	green	Ethernet interface ready to work

**IP address adjustment**

Set switch S2 to position OFF. The IP address can be adjusted now. In switch position ON, the IP address is blocked to avoid unintended change. The rotary switches and switch S1 are without any function.

**Zubehör**

Zubehör	Benennung/Ausprägung	Bestellbezeichnung	Bemerkungen		
Kupplungen	D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	9401	Welle Ø6 mm		
	D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	9402			
	D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	9404			
	D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	9409			
	D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	KW			
	D1: Ø10 mm, D2: Ø10 mm	9401			
	D1: Ø10 mm, D2: Ø10 mm	9404			
	D1: Ø10 mm, D2: Ø10 mm	9409			
	D1: Ø10 mm, D2: Ø10 mm	KW			
	Messräder mit Umfang 500 mm	Kunststoff		9101, 10	Welle Ø10 mm
Noppengummi		9102, 10			
Alurand		9103, 10			
Kunststoffrandel		9112, 10			
Kunststoff		9108, 10			
Messräder mit Umfang 200 mm	Noppengummi	9109, 10	Welle Ø10 mm		
	Alurand	9110, 10			
	Kunststoffrandel	9113, 10			
	Montagehilfen	Montagewinkel		9203	Klemmflansch
	Montagehilfen	Montagewinkel		9213	
Montagehilfen	Glocke und Set	9300 und 9311-3	Servofflansch		
Montagehilfen	Spannexzenter	9310-3			

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie im Abschnitt „Zubehör“.


**Accessories**

Accessories	Name/defining feature	Order code	Description		
Couplings	D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	9401	shaft Ø6 mm		
	D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	9402			
	D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	9404			
	D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	9409			
	D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	KW			
	D1: Ø10 mm, D2: Ø10 mm	9401		shaft Ø10 mm	
	D1: Ø10 mm, D2: Ø10 mm	9404			
	D1: Ø10 mm, D2: Ø10 mm	9409			
	D1: Ø10 mm, D2: Ø10 mm	KW			
	Measurement wheels with circumference of 500 mm	Plastic			9101, 10
Pimpled rubber		9102, 10			
Knurled aluminium		9103, 10			
Knurled plastic		9112, 10			
Plastic		9108, 10			
Measurement wheels with circumference of 200 mm	Pimpled rubber	9109, 10	shaft Ø10 mm		
	Knurled aluminium	9110, 10			
	Knurled plastic	9113, 10			
	Mounting aids	Mounting bracket		9203	Clamping flange
		Mounting bracket		9213	
Mounting aids	Mounting bracket and set	9300 and 9311-3	Servo flange		
	Eccentric clamping elements	9310-3			

For additional information on the accessories, please see the "Accessories" section.

**Bestellbezeichnung**

E V M 5 8 N - P Z R 0 B N -

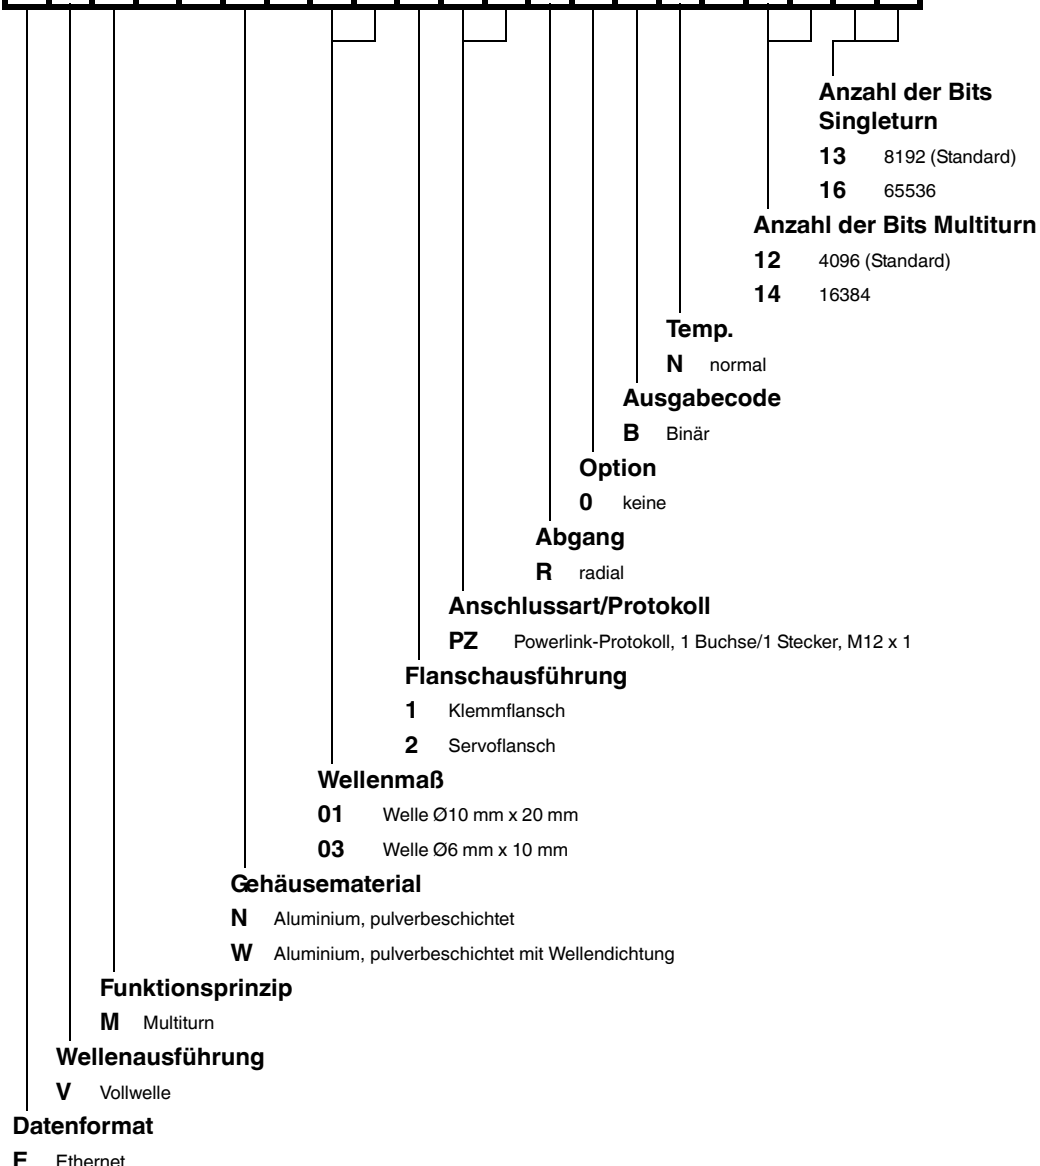

**Order code**

E V M 5 8 N - P Z R 0 B N -

