

Elektrischer Anschluss/Electrical Connection

Signal	Drahtende	M12 Stecker
Analogausgang	grün	1
+V _s (Drehgeber)	rot	2
GND (Drehgeber)	gelb	3
Set 2	weiß	4
Set 1	braun	5
Shielding	Schirm	Gehäuse
Pinout	-	

Signal	Wire end	M12 connector
Analog output	Green	1
+V _s (encoder)	Red	2
GND (encoder)	Yellow	3
Set 2	White	4
Set 1	Brown	5
Shielding	Screen	Housing
Pinout	-	

Technische Daten

Allgemeine Daten

Erfassungsart magnetische Abtastung
Messbereich min. 0 ... 22,5 °
max. 16 x 360 °

Auflösung 16 Bit (12 Bit/Umdrehung)

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B 15 ... 30 V DC , PELV

Stromaufnahme typ. 15 mA

Eingang 1

Eingangstyp untere Messbereichsgrenze

Signalspannung High 15...30 V DC

Signaldauer ≥ 1 s

Eingang 2

Eingangstyp obere Messbereichsgrenze

Signalspannung High 15 ... 30 V DC

Signaldauer ≥ 1 s

Analogausgang

Ausgangstyp 1 Analogausgang, Strom

Voreinstellung steigende Rampe bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn

Linearitätsfehler ≤ 0,15 %

Anschluss

Gerätestecker M12-Stecker, 5-polig

Kabel Ø6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm², 1 m

Normenkonformität

Schutzzart gemäß DIN EN 60529

Anschlusseite bei Kabelabgang: IP54
bei Steckerabgang: IP65

Wellenseite

Klimaprüfung DIN EN 60068-2-3, keine Betaubung

Störaussendung EN 61000-6-4:2007

Störfestigkeit EN 61000-6-2:2005

Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms

Schwingungsfestigkeit DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur Kabel, beweglich: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K),
Kabel, fest verlegt: -30 ... 70 °C (243 ... 343 K)
bei Steckerabgang: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Lagertemperatur bei Kabelabgang: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
bei Steckerabgang: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit 98 %, keine Betaubung

Mechanische Daten

Material Gehäuse Stahl, vernickelt

Flansch Aluminium

Welle Edelstahl

Masse ca. 150 g , mit Kabel

Drehzahl max. 12000 min⁻¹

Trägheitsmoment 30 gcm²

Anlaufdrehmoment < 3 Ncm

Wellenbelastung

Axial 20 N

Radial 40 N

Installationshinweise

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei allen Arbeiten am Drehgeber die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die nachfolgenden Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung.

- Können Störungen nicht beseitigt werden, ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen.
- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Eingriffe und Änderungen am Gerät sind unzulässig.
- Den Klemmring nur anziehen, wenn im Bereich des Klemmringes eine Welle eingesteckt ist (nur Hohlwellendrehgeber).
- Alle Schrauben und Steckverbinder anziehen bevor der Drehgeber in Betrieb genommen wird.

Betriebshinweise

Jeder Pepperl+Fuchs-Drehgeber verlässt das Werk in einem einwandfreien Zustand. Um diese Qualität zu erhalten und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind die folgenden Spezifikationen zu berücksichtigen:

- Schockeinwirkungen auf das Gehäuse und vor allem auf die Geberwelle sowie axiale und radiale Überbelastung der Geberwelle sind zu vermeiden.
- Die Genaugkeit und Lebensdauer des Gebers wird nur bei Verwendung einer geeigneten Kupplung garantiert.
- Das Ein- oder Ausschalten der Betriebsspannung für den Drehgeber und das Folgegerät (z. B. Steuerung) muss gemeinsam erfolgen.
- Die Verdrahtungsarbeiten sind nur im spannungsfreien Zustand durchzuführen.
- Die maximalen Betriebsspannungen dürfen nicht überschritten werden. Die Geräte sind mit Sicherheitskleinspannungen zu betreiben.

Entstörmaßnahmen

Der Einsatz hochentwickelter Mikroelektronik erfordert ein konsequent ausgeführtes Entstör- und Verdrahtungskonzept. Dies umso mehr, je kompakter die Bauweise und je höher die Leistungsanforderungen in modernen Maschinen werden. Die folgenden Installationshinweise und -vorschläge gelten für „normale Industrieumgebungen“. Eine für jede Störumgebung optimale Lösung gibt es nicht.

Beim Anwenden der folgenden Maßnahmen sollte der Geber eine einwandfreie Funktion zeigen:

- Abschließen der seriellen Leitung mit 120 Ω-Widerstand (zwischen Receive/Transmit und Receive/Transmit) am Anfang und Ende der seriellen Leitung (z. B. die Steuerung und der letzte Geber).
- Die Verdrahtung des Drehgebers ist in großem Abstand von mit Störungen belasteten Energieleitungen zu legen.
- Kabelquerschnitt des Schirms mindestens 4 mm².
- Die Verdrahtung von Schirm und 0 V ist möglichst sternförmig zu halten.
- Kabel nicht knicken oder klemmen.
- Minimalen Krümmungsradius gemäß der Angabe im Datenblatt einhalten und Zug- sowie Scherbeanspruchung vermeiden.

Hinweise zum Auflegen des Schirms

Die Störöscherheit an einer Anlage wird entscheidend von der richtigen Schirmung bestimmt. Gerade in diesem Bereich treten häufig Installationsfehler auf. Oft wird der Schirm nur einseitig aufgelegt und dann mit einem Draht an die Erdungsklemme angelötet, was im Bereich der NF-Technik seine Berechtigung hat. Bei EMV gehen jedoch die Regeln der HF-Technik den Ausschlag. Ein Grundziel der HF-Technik ist, dass HF-Energie über eine möglichst niedrige Impedanz auf Erde geföhrt wird, da sie sich ansonsten in das Kabel entlädt. Eine niedrige Impedanz erreicht man durch eine großflächige Verbindung mit Metallflächen.

Folgende Hinweise sind zu beachten:

- Der Schirm ist beidseitig großflächig auf „gemeinsame Erde“ aufzulegen, sofern nicht die Gefahr von Potenzialausgleichsströmen besteht.
- Der Schirm ist in seinem ganzen Umfang hinter die Isolierung zurückzuziehen und dann großflächig unter eine Zugentlastung zu klemmen.
- Die Zugentlastung ist bei Kabelanschluss an die Schraubklemme direkt und großflächig mit einer geerdeten Fläche zu verbinden.
- Bei der Verwendung von Steckern sind nur metallisierte Stecke zu verwenden (z. B. Sub-D-Stecker mit metallisiertem Gehäuse). Auf die direkte Verbindung der Zugentlastung mit dem Gehäuse ist zu achten.

Adressen/Addresses



Pepperl+Fuchs GmbH
68301 Mannheim · Germany
Tel. +49 621 776-4411
Fax +49 621 776-27-4411
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Worldwide Headquarters
Pepperl+Fuchs GmbH · Mannheim · Germany
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

USA Headquarters
Pepperl+Fuchs Inc. · Twinsburg · USA
E-mail: fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Asia Pacific Headquarters
Pepperl+Fuchs Pte Ltd · Singapore
E-mail: fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Company Registration No. 199003130E

Multiturn-Absolutwertdrehgeber Multiturn absolute encoder

IVM36M-*****

CE



45-4242B

DIN A3 > DIN

T16364

07/13/2016

Date:

PEPPERL+FUCHS
SENSING YOUR NEEDS

Technical Data

General specifications

Detection type magnetic sampling

Measurement range min. 0 ... 22,5 °
max. 16 x 360 °

Resolution 16 Bit (12 bits/revolution)

Electrical specifications

Operating voltage U_B 15 ... 30 V DC , PELV

Current consumption typ. 15 mA

Input 1

Input type lower limit of measurement range

Signal voltage High 15 ... 30 V DC

Signal duration ≥ 1 s

Input 2

Input type upper limit of measurement range

Signal voltage High 15 ... 30 V DC

Signal duration ≥ 1 s

Analog output

Output type 1 analog output, current

Default setting rising slope at ccw rotation

Linearity error ≤ 0,15 %

Connection

Connector M12 connector, 5 pin

Cable Ø6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm², 1 m

Standard conformity

Protection degree acc. DIN EN 60529

Connection side cable models: IP54
connector models: IP65

Shaft side

Climatic testing DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation

Emitted interference EN 61000-6-4:2007

Noise immunity EN 61000-6-2:2005

Shock resistance DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms

Vibration resistance DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz

Ambient conditions

Operating temperature cable, flexing: -5 ... 70 °C (-23 ... 158 °F),
cable, fixed: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F),
connector models: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Storage temperature cable models: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
connector models: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)

Relative humidity 98 %, no moisture condensation

Mechanical specifications

Material

Housing nickel-plated steel


Flange aluminum

Shaft stainless steel

Mass approx. 150 g , with cable

</

Abmessungen

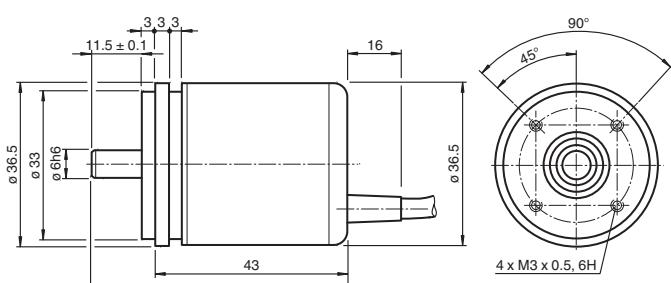

Beschreibung der Drehgeberfunktionen

Werkseinstellungen

	untere Messbereichsgrenze	Messbereichsmitte	obere Messbereichsgrenze
Singleturn-Gebär	0	180°	360°
Multiturn-Gebär	0	8 x 360°	16 x 360°

Programmierung von Gebären ohne Bedientasten

Skalierung des Messbereichs

Verwenden Sie zum Skalieren des Messbereichs (Mindest-Messbereich: 22,5°) die Signaleingänge Set 1 und Set 2.

- Drehen Sie die Drehgeberwelle in die Position 1 (untere Messbereichsgrenze).
- Verbinden Sie den Signaleingang Set 1 für die Dauer von 1 Sekunde mit High-Potenzial ($12 \text{ V DC} \leq \text{High-Potenzial} \leq +U_B$).
- Verbinden Sie den Signaleingang Set 1 mit Masse.
- Drehen Sie die Drehgeberwelle in die Position 2 (obere Messbereichsgrenze).
- Verbinden Sie den Signaleingang Set 2 für die Dauer von 1 Sekunde mit High-Potenzial ($12 \text{ V DC} \leq \text{High-Potenzial} \leq +U_B$).
- Verbinden Sie den Signaleingang Set 2 mit Masse.

Der Analogausgang ist nun auf den programmierten Messbereich skaliert und der Drehgeber arbeitet im Normalbetrieb.

Rücksetzen auf Werkseinstellung

- Verbinden Sie beide Signaleingänge Set 1 und Set 2 für die Dauer von 1 Sekunde mit High-Potenzial ($12 \text{ V DC} \leq \text{High-Potenzial} \leq +U_B$).

Der Messbereich ist nun auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Programmierung von Gebären mit Bedientasten

Skalierung des Messbereichs

Verwenden Sie zum Skalieren des Messbereichs (Mindest-Messbereich: 22,5°) die Bedientasten Lim1 und Lim2.

- Drücken Sie beide Bedientasten Lim1 und Lim2 gleichzeitig. Beide LEDs leuchten nun auf. Halten Sie die Bedientasten für 15 Sekunden gedrückt bis beide LEDs blinken. Der Drehgeber befindet sich nun im Programmiermodus.
- Drehen Sie die Drehgeberwelle in die Position 1 (untere Messbereichsgrenze).
- Drücken Sie die Bedientaste Lim1 für die Dauer von 1 Sekunde. Die grüne LED leuchtet nun dauerhaft.
- Drehen Sie die Drehgeberwelle in die Position 2 (obere Messbereichsgrenze).
- Drücken Sie die Bedientaste Lim2 für die Dauer von 1 Sekunde.

Der Analogausgang ist nun auf den programmierten Messbereich skaliert und der Drehgeber arbeitet im Normalbetrieb. Es leuchtet nur die grüne LED.

Rücksetzen auf Werkseinstellung

- Drücken Sie beide Bedientasten Lim1 und Lim2 gleichzeitig. Beide LEDs leuchten nun auf. Halten Sie die Bedientasten für 30 Sekunden gedrückt nach der halben Zeit beginnen beide LEDs zu blinken.

Wenn die grüne LED erlischt und die gelbe LED dauerhaft leuchtet, ist der Messbereich auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.


Status LEDs

Der Drehgeber ist mit 2 Status-LEDs ausgestattet. Diese können die Zustände aus, blinkend und an annehmen und zeigen durch die Kombination ihrer Zustände den Status des Drehgebers an.

LED gelb	LED grün	Bedeutung	LED GN	LED YE
an	aus	Drehgeberbetrieb mit Werkseinstellungen		
aus	an	Drehgeberbetrieb mit skaliertem Messbereich (Kundeneinstellung)		
an	an	Eintritt in den Programmiermodus (temporär)		
blinkt	blinkt	Drehgeber im Programmiermodus		
an	blinkt	Position 2 gesetzt, warten auf Position 1		
blinkt	an	Position 1 gesetzt, warten auf Position 2		

Verhalten des Analogausgangs

Der Drehgeber bildet je nach Ausführung die aktuelle Winkelstellung der Drehgeberwelle in einen analogen Strom- oder Spannungswert ab. Welche Werte der Ausgang bei welchen Winkelstellungen annimmt, zeigt die folgende Grafik:

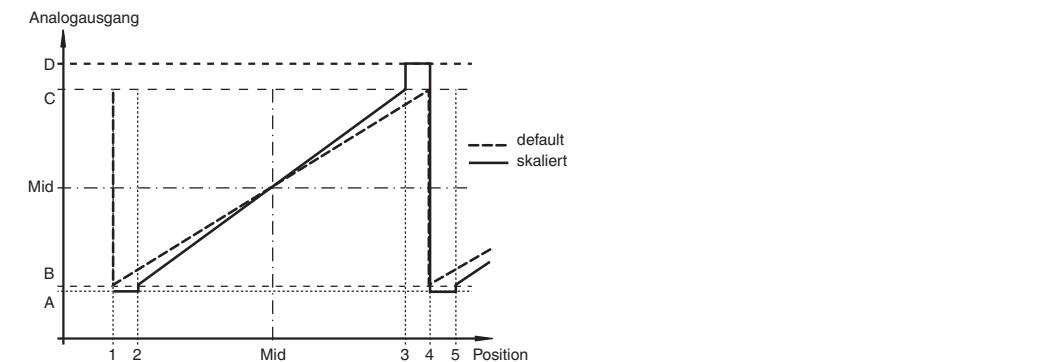

n = ganze Zahl von 1 bis 16

1) siehe Bestellbezeichnung


2) Überlauf erfolgt bei $360^\circ, 720^\circ, 1440^\circ, 2880^\circ, 5760^\circ, \dots$ abhängig von der eingestellten Skalierung.

Ausgangstyp des Gebers	Analoger Ausgangswert				
	A	B	Mid	C	D
0 V ... 5 V	-	0 V	2,5 V	5 V	-
0,5 V ... 4,5 V	0,25 V	0,5 V	2,5 V	4,5 V	4,75 V
0 V ... 10 V	-	0 V	5 V	10 V	-
0,5 V ... 9,5 V	0,25 V	0,5 V	5 V	9,5 V	9,75 V
4 mA ... 20 mA	3,6 mA	4 mA	12 mA	20 mA	22 mA
0 mA ... 20 mA	-	0 mA	10 mA	20 mA	-

Bestellbezeichnung

I	V	M	3	6	M	-	0	3	S			N	-	0	4	1	2
												Anzahl der Bits Singletur					
												12	4096				
												Anzahl der Bits Multiturn					
												04	16 Umdrehungen				
												Temperatur					
												N	normal				
												Art des Analogausgangs					
												5	4 mA ... 20 mA				
												6	0 mA ... 20 mA				
												Option 1					
												0	keine				
												1	Bedientasten (nur mit radialem Kabelabgang möglich)				
												Abgang					
												A	axial				
												R	radial (nur mit Anschlussart Kabel)				
												Anschlussart					
												K1	Kabel Ø 6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm ² , 1 m				
												BD	Gerätestecker, M12 x 1, 5-polig				
												Wellenmaß/Flanschausführung					
												03S	Welle Ø 6 mm x 11,5 mm mit Servoflansch				
												Abtastung					
												M	magnetisch				
												Funktionsprinzip					
												M	Multiturn				
												V	Vollwelle				
												Datenformat					
												I	Analoger Stromausgang				

Dimensions

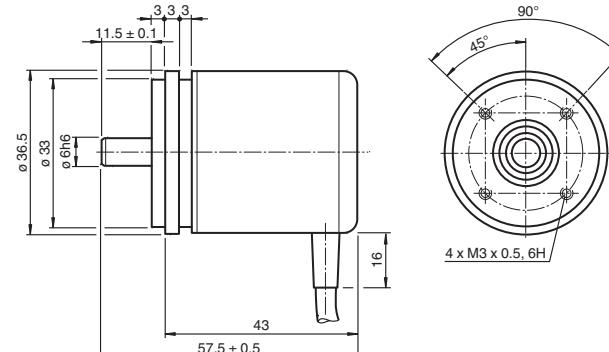

Description of rotary encoder functions

Default Settings

	Lower measuring range limit	Mid measuring range	Upper measuring range limit
Singleturn absolute rotary encoder	0	180°	360°
Multiturn absolute rotary encoder	0	8 x 360°	16 x 360°

Programming Encoders with No Operating Buttons

Scaling the measuring range

Use signal inputs "Set 1" and "Set 2" to scale the measuring range (minimum measuring range: 22,5°).