



HANDBUCH

LS680-DA Datenlichtschranke



Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".

1	Einleitung	4
1.1	Produktdokumentation im Internet	5
2	Konformitätserklärung	6
3	Sicherheit	7
3.1	Sicherheitsrelevante Symbole	7
3.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
3.3	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	8
4	Produktbeschreibung	10
4.1	LS680-DA - Einsatz und Anwendung	10
4.2	Anzeigen und Bedienelemente	11
4.3	Schnittstellen und Anschlüsse	12
4.4	Lieferumfang	13
4.5	Zubehör	13
4.5.1	Montagehilfen.....	13
4.5.2	Anschlusskabel	13
4.5.3	Anschlusskabel Netzwerk	13
5	Installation.....	14
5.1	Vorbereitung	14
5.2	Montage.....	14
5.3	Anschluss	15
5.4	Lagern und Transportieren	16
6	Inbetriebnahme	17
6.1	Justage	17
6.2	Topologie	20
7	Wartung und Reparatur	21
7.1	Wartung	21
7.2	Reparatur	21
8	Störungsbeseitigung.....	22
8.1	Was tun im Fehlerfall.....	22
9	Anhang	23
9.1	Technische Daten	23

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch

Sie haben sich für ein Gerät von Pepperl+Fuchs entschieden. Pepperl+Fuchs entwickelt, produziert und vertreibt weltweit elektronische Sensoren und Interface-Bausteine für den Markt der Automatisierungstechnik.

Bevor Sie dieses Gerät montieren und in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Betriebsanleitung bitte sorgfältig durch. Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Anleitungen und Hinweise dienen dazu, Sie schrittweise durch die Montage und Inbetriebnahme zu führen und so einen störungsfreien Gebrauch dieses Produktes sicher zu stellen. Dies ist zu Ihrem Nutzen, da Sie dadurch:

- den sicheren Betrieb des Gerätes gewährleisten
- den vollen Funktionsumfang des Gerätes ausschöpfen können
- Fehlbedienungen und damit verbundene Störungen vermeiden
- Kosten durch Nutzungsausfall und anfallende Reparaturen vermeiden
- die Effektivität und Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage erhöhen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf, um sie auch bei späteren Arbeiten an dem Gerät zur Hand zu haben.

Bitte überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung die Unversehrtheit des Gerätes und die Vollständigkeit des Lieferumfangs.

Verwendete Symbole

Dieses Handbuch enthält die folgenden Symbole:

Handlungsanweisung



Neben diesem Symbol finden Sie eine Handlungsanweisung.

Hinweis!



Dieses Zeichen macht auf eine wichtige Information aufmerksam.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zum Gerät, Zubehör oder weitergehenden Funktionen haben, wenden Sie sich bitte an:

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Telefon: +49 (0)621 776-1111
Telefax: +49 (0)621 776-271111
E-Mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

1.1 Produktdokumentation im Internet

Die komplette Dokumentation und weitere Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf <http://www.pepperl-fuchs.com>. Geben Sie dazu die Produktbezeichnung oder Artikelnummer in das Feld **Produkt-/Schlagwortsuche** ein und klicken Sie auf **Suche**.



Wählen Sie aus der Liste der Suchergebnisse Ihr Produkt aus. Klicken Sie in der Liste der Produktinformationen auf Ihre benötigte Information, z. B. **Technische Dokumente**.



Hier finden Sie in einer Listendarstellung alle verfügbaren Dokumente.

2

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.



Hinweis!

Eine Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

Der Hersteller des Produktes, die Pepperl+Fuchs GmbH in D-68307 Mannheim, besitzt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß ISO 9001.



3 Sicherheit

3.1 Sicherheitsrelevante Symbole



Gefahr!

Dieses Zeichen warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr.

Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



Warnung!

Dieses Zeichen warnt vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Bei Nichtbeachten können Personenschäden oder schwerste Sachschäden drohen.



Vorsicht!

Dieses Zeichen warnt vor einer möglichen Störung.

Bei Nichtbeachten können Geräte oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen bis hin zur völligen Fehlfunktion gestört werden.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Datenlichtschranke dient der Verbindung von Ethernet-Teilnehmern zu entfernten, vorzugsweise beweglichen Teilnehmern.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben, damit die sichere Funktion des Geräts und der angeschlossenen Systeme gewährleistet ist. Der Schutz von Betriebspersonal und Anlage ist nur gegeben, wenn das Gerät entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird.

Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Originalzubehör.

Die Verantwortung für das Einhalten der örtlich geltenden Sicherheitsbestimmungen liegt beim Betreiber.

Die Installation und Inbetriebnahme aller Geräte darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden.

Eigene Eingriffe und Veränderungen sind gefährlich und es erlischt jegliche Garantie und Herstellerverantwortung. Falls schwerwiegende Störungen an dem Gerät auftreten, setzen Sie das Gerät außer Betrieb. Schützen Sie das Gerät gegen versehentliche Inbetriebnahme. Schicken Sie das Gerät zur Reparatur an Pepperl+Fuchs.

3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Laserprodukt der Klasse 1M

Dieses Gerät ist ein Laserprodukt der Klasse 1M:



Normen

IEC 60825-1:2007 certified. Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated 06-24-07.

Certifié cei 60825-1:2007. Conforme aux normes 21 CFR 1040.10 ET 1040.11 à l'exception des écarts conformément à la notice du laser N° 50, Datée du 24 JUIN 2007.

LS680-DA-F2:



Warnung!


sichtbares Laserlicht der Klasse 1M

Die Bestrahlung kann zu Irritationen gerade bei dunkler Umgebung führen. Nicht auf Menschen richten!

Nicht mit optischen Instrumenten wie Lupen, Mikroskopen, Fernrohren oder Ferngläsern betrachten!

Das Gerät ist so anzubringen, dass die Warnhinweise deutlich sichtbar und lesbar sind.

Wartung und Reparaturen nur von autorisiertem Servicepersonal durchführen lassen!

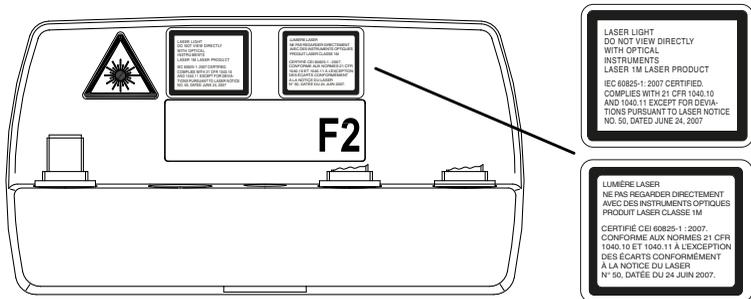

LS680-DA-F1:




Warnung!

unsichtbare Laserstrahlung der Klasse 1M

Nicht mit optischen Instrumenten wie Lupen, Mikroskopen, Fernrohren oder Ferngläsern betrachten!

Das Gerät ist so anzubringen, dass die Warnhinweise deutlich sichtbar und lesbar sind.

Wartung und Reparaturen nur von autorisiertem Servicepersonal durchführen lassen!

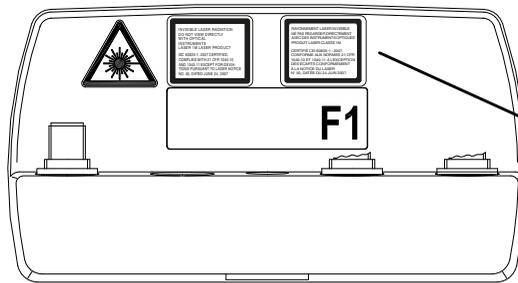

INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY
WITH OPTICAL
INSTRUMENTS
LASER 1M LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2007 CERTIFIED
COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10
AND 1040.11 EXCEPT FOR DEVI-
ATIONS PURSUANT TO LASER NOTICE
NO. 50, DATED JUNE 24, 2007

RAYONNEMENT LASER INVISIBLE
NE PAS REGARDER DIRECTEMENT
AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES
PRODUIT LASER CLASSE 1M
CERTIFIÉE CEI 60825-1:2007
CONFORME AUX NORMES 21 CFR
1040.10 ET 1040.11 À L'EXCEPTION
DES ÉCARTS CONFORMEMENT
À LA NOTICE DU LASER
N° 50, DATÉE DU 24 JUIN 2007

Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Originalzubehör.

Die Verantwortung für das Einhalten der örtlich geltenden Sicherheitsbestimmungen liegt beim Betreiber.

Die Installation und Inbetriebnahme aller Geräte darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden.

Eigene Eingriffe und Veränderungen sind gefährlich und es erlischt jegliche Garantie und Herstellerverantwortung. Falls schwerwiegende Störungen an dem Gerät auftreten, setzen Sie das Gerät außer Betrieb. Schützen Sie das Gerät gegen versehentliche Inbetriebnahme. Schicken Sie das Gerät zur Reparatur an Pepperl+Fuchs.



Vorsicht!

Bedienungs- oder Justiereinrichtungen

Wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen

4 Produktbeschreibung

4.1 LS680-DA - Einsatz und Anwendung


Die Datenlichtschranke dient der Verbindung von Ethernet-Teilnehmern zu entfernten, vorzugsweise beweglichen Teilnehmern. Der Öffnungswinkel ist für die Bedingungen in Hochregallägern optimiert.

Mit der Datenlichtschranke können Teilnehmer in industriellen Ethernet-Netzen der Auslegungen PROFINET, Ethernet/IP sowie weiterer Ethernet-Protokolle verbunden werden. Die physikalische Übertragung erfolgt mit 100 MBit/s voll duplex. Die Verbindung mit mehreren Teilnehmern muß mit Switches erfolgen, die für das verwendete Bussystem zertifiziert sind. Physikalisch werden alle Schicht-2-Telegramme (IEEE 802.3 Clause 25) transportiert. Es erfolgt keinerlei Speicherung von Telegrammen und damit keine Übertragungsverzögerung. Teilnehmer mit der Datenrate 10 MBit/s können über einen Switch angeschlossen werden. Unter Berücksichtigung der variablen Lichtlaufzeit können eingeschränkt auch Isochron-Realtime-Systeme bedient werden.

Die LS680 verwendet Halbleiter-Laser als optische Sender. Die technische Aufweitung des Lichtstrahls sowie die Verwendung von Rückbildungssperren garantieren die Ungefährlichkeit der Geräte entsprechend der Laserklasse 1M. Aus Entfernungen unter 20 m darf der Sendestrahl nicht mit Fernrohren oder Ferngläsern betrachtet werden, bei größeren Abständen werden auch bei Betrachtung mit einem Fernrohr mit 50 mm Apertur die Grenzwerte für Laserklasse 1 nicht überschritten.



4.2 Anzeigen und Bedienelemente

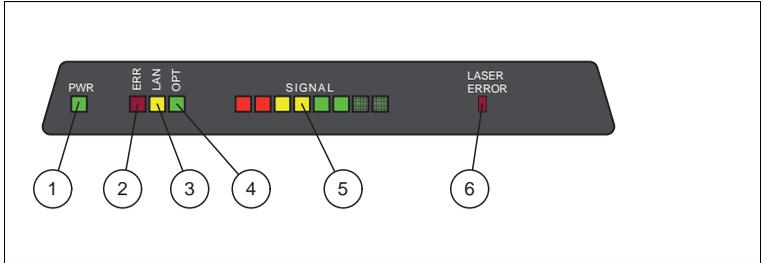

1

PWR

Leuchtet, wenn die LS680 ordnungsgemäß Betriebsspannung erhält.

2

ERR

Status der Gesamtverbindung. Leuchtet bei unzureichender Signalstärke, mit der keine Verbindung aufgebaut werden kann (bei Fehlausrichtung oder Lichtstrahlunterbrechungen), sowie bei Störungen im optischen Kanal, z.B. durch Fremdlicht. Sie darf im Normalfall nicht leuchten.

3

LAN

Status der Kabelverbindung. Die LAN-LED (gelb) zeigt die physische Verbindung zum nächsten Kabelteilnehmer an. Leuchtet sie nicht, so liegt ein Verbindungsfehler vor. Solange keine Daten transportiert werden, leuchtet die LAN-LED dauerhaft. Datenpakete auf dem LAN werden durch Blinken der LAN-LED angezeigt.

4

OPT

Status der optischen Verbindung. Wenn die optische Verbindung durch korrekte Ausrichtung stabilisiert ist, blinkt die OPT-LED.

5

SIGNAL

Empfangssignalstärke. Für fehlerfreien Empfang genügt das Erreichen des gelben Bereiches. Bei korrekter Ausrichtung sollen bei Nennreichweite noch zwei grüne LEDs leuchten. Unterhalb des gelben Bereiches wird die Datenübertragung blockiert, um erhöhte Buslast infolge von Übertragungsfehlern zu vermeiden.

6

LASER ERROR

Im Falle der Überschreitung der zulässigen Innentemperatur blinkt diese LED; jedoch wird die Sendeleistung nicht reduziert. Wird ein interner Ansteuerungsfehler (Überstrom) festgestellt, so wird der Laser abgeschaltet und im Zyklus einer Sekunde versucht, wieder normal anzufahren. Unterdessen leuchtet die LASER-ERROR-LED für 30 s ... 60 s, auch wenn der Vorgang - z.B. infolge eines EMV-Ereignisses – einmalig war.

4.3 Schnittstellen und Anschlüsse

Folgende Geräteanschlüsse befinden sich am Gerät:

Spannungsversorgung

An der Gehäuserückseite befindet sich eine 4-poliger M12-Stecker für den Anschluss der Spannungsversorgung und des Alarmausgangs. Die Pin-Belegung entnehmen Sie der folgenden Grafik:



Abbildung 4.1 Anschlussbelegung Spannungsversorgung und Alarmausgang

- 1 24 V Versorgung
- 2 n.c.
- 3 Masse (GND)
- 4 Alarm

Service

An der Gehäuserückseite befindet sich eine 8-polige M12-Stecker für Servicezwecke.



Netzwerk

An der Gehäuserückseite befindet sich eine 4-polige M12-Buchse D-codiert für den Anschluss des Profinet bzw. Ethernet/IP Netzwerkes. Die Pin-Belegung entnehmen Sie der folgenden Grafik:

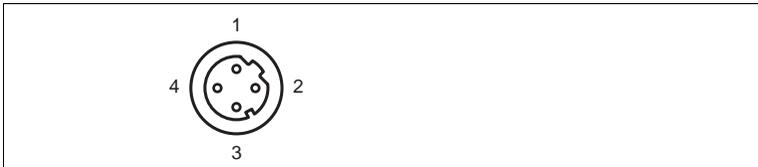


Abbildung 4.2 Anschlussbelegung Netzwerk

- 1 Transmit Data (+)
- 2 Receive Data (+)
- 3 Transmit Data (-)
- 4 Receive Data (-)

4.4 Lieferumfang

- LS680-DA
- Beipackzettel

4.5 Zubehör

4.5.1 Montagehilfen

Folgende Montagehilfen sind erhältlich:

Bezeichnung	Beschreibung
OMH-LS610-01	Justageeinheit
OMH-LS610-02	Direktmontage-Set (4 Dodge-Einsätze M4)
Schutzkappe LS610 Zubehoer	Zusätzlicher Verschluss für Transport und Lagerung. Auf dem Servicestecker ist bereits eine Schutzkappe aufgeschraubt.

4.5.2 Anschlusskabel

Folgende Kabel Dosen stehen zur Auswahl bereit:

Bezeichnung	Beschreibung
V1-G-2M-PVC	Kabeldose gerade, M12, 4-polig, PVC-Kabel, Länge: 2 m
V1-G-2M-PUR	Kabeldose gerade, M12, 4-polig, PUR-Kabel, Länge: 2 m
V1-M-5M-PVC	Kabeldose gerade, M12, 4-polig, PVC-Kabel, Länge: 5 m
V1-M-5M-PUR	Kabeldose gerade, M12, 4-polig, PUR-Kabel, Länge: 5 m
V1-W-2M-PVC	Kabeldose gewinkelt, M12, 4-polig, PVC-Kabel, Länge: 2 m
V1-W-2M-PUR	Kabeldose gewinkelt, M12, 4-polig, PUR-Kabel, Länge: 2 m
V1-W-5M-PVC	Kabeldose gewinkelt, M12, 4-polig, PVC-Kabel, Länge: 5 m
V1-W-5M-PUR	Kabeldose gewinkelt, M12, 4-polig, PUR-Kabel, Länge: 5 m

4.5.3 Anschlusskabel Netzwerk

Der Sensor wird über einen M12-Stecker mit dem Netzwerk verbunden.

Bezeichnung	Beschreibung
V1SD-G-2M-PUR- ABG-V45-G	Patchkabel M12 auf RJ45 Länge: 2 m
V1SD-G-5M-PUR- ABG-V45-G	Patchkabel M12 auf RJ45 Länge: 5 m
V1SD-G-ABG-PG9	Kabelstecker M12 D-codiert, 4-polig für Buskabel, Selbstmontage

5 Installation

5.1 Vorbereitung




Gerät auspacken

1. Überprüfen Sie Verpackung und Inhalt auf Beschädigung.
 - ↳ Benachrichtigen Sie bei Beschädigung den Spediteur und verständigen Sie den Lieferanten.
2. Überprüfen Sie den Lieferumfang anhand Ihrer Bestellung und der Lieferpapiere auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
 - ↳ Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.
3. Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt eingelagert oder verschickt werden muss.

5.2 Montage

Zur einfachen Montage der Datenlichtschranke in Ihrer Anlage verfügt das Gerät sowohl über zwei Befestigungslöcher als auch über 4 Haltefüße. Weiterhin ist es möglich, in diese 4 Haltefüße M4-Einsätze einzudrücken. Dadurch können vorhandene Justage- und Montagemöglichkeiten genutzt werden. Als Zubehör bieten wir auch weitere Montagehilfen an, durch diese ein schnelles Montieren und Justieren ermöglicht wird. Siehe Kapitel 4.5.1

Die folgende Abbildung zeigt alle relevanten Abmaße des Gehäuses in mm:

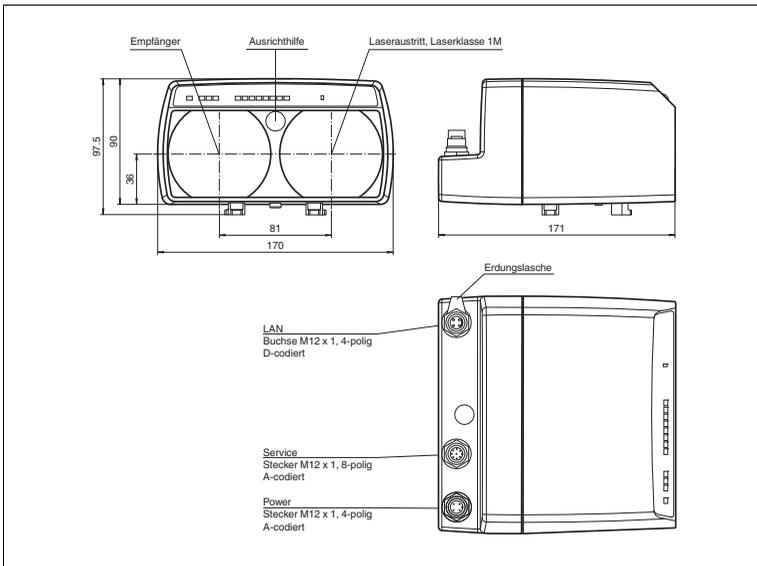

Montage auf einer P+F Justagevorrichtung

Die Montagehilfe (OMH-LS610-01) besteht aus einem Haltewinkel und einer vormontierten Justagevorrichtung (X- und Y-Richtung). Mit der Montagehilfe kann die gewünschte Abstrahlrichtung ($\pm 90^\circ$ -Drehung) eingestellt werden und mit den zwei M4-Schrauben und der zentralen M6-Schraube auf dem Haltewinkel befestigt werden. Die Zentralschraube dient der Fixierung nach der Justage und soll erst nach Vollendung der Justage fest angezogen werden. Die Datenlichtschranke wird unter Zusammendrücken der beiden vorn befindlichen Riegel mit den Haltefüßen in die Aussparungen der Justagevorrichtung eingesetzt. Die Haltefüße müssen soweit eingerastet sein, dass man die Riegel bis zum Anschlag nach Außen drücken kann, gegebenenfalls muss die Datenlichtschranke mit etwas Kraft von oben mittig angedrückt werden.



5.3

Anschluss



Versorgungsspannung anlegen

Das Gerät entspricht der Schutzklasse III. Dabei ist zu beachten, dass die Versorgung durch Netzteile, die Schutzkleinspannung (PELV) liefern und leistungsbegrenzt entsprechend UL Class2 (100 W) sind, zu erfolgen hat. Die Stromversorgung der Datenlichtschranke erfolgt mit Gleichspannung 18 V ... 30 V DC. Die Isolationsprüfspannung (Schirmkontakte gegen Power/GND) beträgt maximal 50 V.

Um den Sensor mit Spannung zu versorgen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie das vorbereitete Anschlusskabel mit der Buchse M12, 4-polig in den dafür vorgesehenen Stecker an der Gehäuserückseite.
2. Drehen Sie die Überwurfmutter über den Steckverbinder, bis zum Endanschlag. Damit ist das Versorgungskabel gegen versehentliches Herausziehen gesichert.
3. Schließen Sie nun die Versorgungsspannung an die dafür vorgesehenen Kabel an.

↳ Der Sensor ist nun betriebsbereit.



Erdung / Schirmung

Bei dieser Art der Erdung handelt es sich nicht um eine Schutzerdung, sie dient nur zur Ableitung von kabelseitigen Störungen und hat keinerlei sicherheitstechnischen Richtlinien (z.B. Personenschutz) zu befolgen. Zur Einhaltung der Störemfindlichkeit ist Funktionserdung der Kabelschirme erforderlich.

Für die Geräteerdung gehen Sie wie folgt vor:

1. Fertigen Sie ein Erdungskabel mit 6 mm Flachstecker und ausreichendem Querschnitt ($\geq 1,5 \text{ mm}^2$) an.
2. Stecken Sie den Flachstecker auf die bereits montierte Steckzunge am Gerät.
3. Verbinden Sie nun die andere Seite des Erdungskabels mit umliegenden Metallteilen (wie z.B. Montagesockel, Gerüst etc.).

↳ Das Gerät ist nun geerdet.



Netzwerk verbinden

Beide Geräte sind am M12-D-Stecker mit der Standardbelegung für PROFINET bzw. Ethernet/IP beschaltet. Die Datenlichtschranke findet automatisch Sende- und Empfangsleitungen (Auto-MDIX), so dass keine Crossover-Kabel verwendet werden müssen.

Um den Sensor mit einem Netzwerk zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie das vorbereitete Netzkabel mit dem Stecker M12, 4-polig in die dafür vorgesehene Buchse an der Gehäuserückseite.
2. Drehen Sie die Überwurfmutter über den Steckverbinder, bis zum Endanschlag. Damit ist das Versorgungskabel gegen versehentliches Herausziehen gesichert.
3. Schließen Sie nun das Netzkabel an den dafür vorgesehenen Netzwerkanschluss an.

↳ Der Sensor ist nun betriebsbereit.



Hinweis!

Die Ethernetkabel müssen mindestens der Qualität CAT5 entsprechen. Ungeschirmte Kabel (UTP) sind bezüglich Einhaltung der Störsicherheit ungeeignet.

5.4

Lagern und Transportieren

Verpacken Sie das Gerät für Lagerung und Transport stoßsicher und schützen Sie es gegen Feuchtigkeit. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung. Beachten Sie darüber hinaus die zulässigen Umgebungsbedingungen, die Sie im Technischen Datenblatt ablesen können.

6 Inbetriebnahme

6.1 Justage

Ausrichthilfe / Funktionsreserve

Zur Ausrichthilfe befindet sich an der Gerätefront eine weit sichtbare Ausricht-LED. Sobald ein Empfänger das Senderlicht des gegenüberliegenden Gerätes erkennt, verringert sich die Blinkfrequenz der Ausrichthilfe. Durch Verlöschen signalisiert dieselbe schließlich, dass die Geräte optimal aufeinander ausgerichtet sind und ausreichende Funktionsreserve zur Verfügung steht. Die Bargraph-Anzeige zeigt den Empfangspegel. Die Datenlichtschranke ist so dimensioniert, dass über den ganzen Senderfleck ein ausreichender Empfangspegel erreicht wird. Aus technischen Gründen ist jedoch das Maximum häufig nicht in der Fleckmitte. Um einen optimal symmetrischen Schwankungsbereich zu sichern ist es zweckmäßig, die jeweiligen Fleckränder horizontal und vertikal mittels der Verstellung zu ertasten und anschließend die Mittelposition einzustellen. Der Abfall der Intensität am Fleckrand ist sehr stark, weshalb die Ränder leicht zu finden sind.


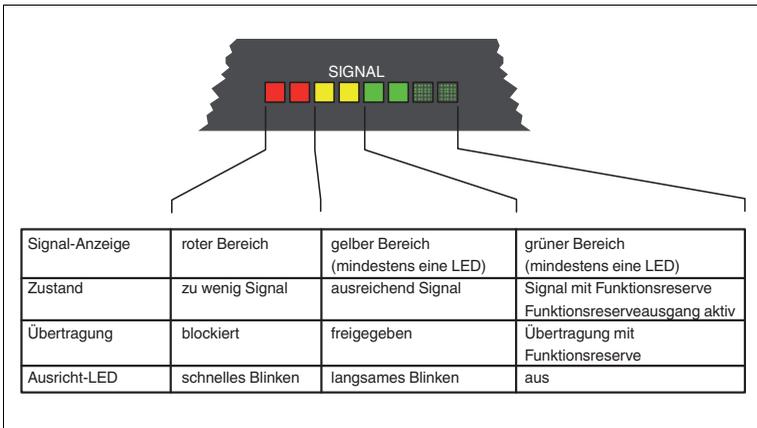


Abbildung 6.1 Zusammenhang von Anzeige und Betriebszustand

Bei dem Zustand "Funktionsreserve" (grüner Bereich) arbeitet die Datenlichtschranke mit einer ausreichenden, zum Betrieb notwendigen Empfangsstärke. Innerhalb der Nennreichweite soll die Datenlichtschranke im grünen Bereich arbeiten (mindestens eine grüne LED); unterschreitet die Empfangsstärke diesen Grenzwert, wird der Alarm-Ausgang abgeschaltet. Erst wenn die Empfangsstärke den zum Betrieb notwendigen Grenzwert unterschreitet (nur rote LED), werden Telegramme nicht mehr übertragen.

Ausrichten mit Justagevorrichtung

Mit den beiden Verstelleinschrauben (Inbus 5 mm) wird die Strahlachse in X- und Y-Richtung ausgerichtet und anschließend diese Einstellung durch Anziehen der Zentralschraube fixiert. Eine Ethernet-Datenverkehr ist für die Ausrichtung nicht erforderlich.

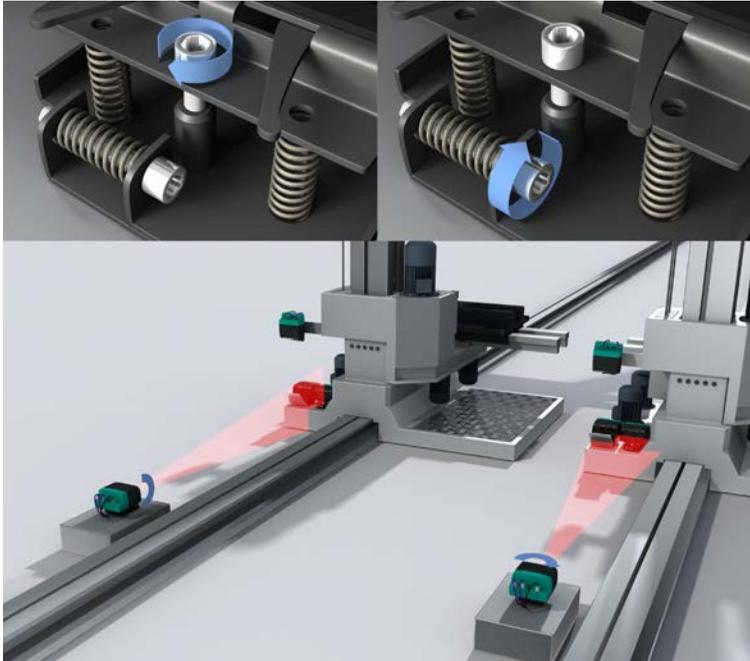

Reihenfolge der Ausrichtung

1. Setzen Sie die Verstelleinrichtung in der gewünschten Richtung auf den Winkel und ziehen Sie die beiden M4-Muttern fest. Schrauben Sie die M6-Zentralschraube ein, ziehen Sie die Schraube aber noch nicht fest.
2. Setzen Sie die Datenlichtschranke in die Justagevorrichtung ein. Schliessen Sie die Spannungsversorgung an (Power).
3. Richten Sie das Gerät bei einer Distanz von ca. 3 - 5 m grob aus, bis beide Signalanzeigen im grünen Bereich liegen. Achten Sie dabei darauf, dass die Datenlichtschranken gleich hoch und nicht versetzt sind.
4. Fahren Sie die beiden Datenlichtschranken ca. 20 m auseinander und drehen Sie nun die Justageschrauben Y soweit, bis die Ausricht-LED langsam blinkt. Danach drehen Sie die selbe Schraube in der entgegengesetzten Richtung zurück und zählen Sie dabei die Umdrehungen (während die Ausricht LED aus bleibt) bis die Ausricht-LED erneut blinkt. Schließlich die Justage Schraube um die halbe Anzahl der Umdrehungen (in die Mitte) zurück drehen. Entsprechendes mit der X Richtung durchführen.

5. Vergrößern Sie den Abstand bis zur Maximaldistanz. Justieren Sie gegebenenfalls das Gerät nach.
6. Es ist zweckmäßig, zuerst die Höhen- und danach die Seiteneinstellung vorzunehmen, da die Höheneinstellung mechanisch die Seitenlage verändern kann, aber nicht umgekehrt.
 - ↳ Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben ziehen Sie die zentrale M6-Schraube fest, um die Justierung in horizontaler Richtung zu fixieren.

Parallele Lichtstrecken

Werden zwei Lichtstrecken ohne optische Abtrennung nebeneinander installiert, so müssen zur Vermeidung des Übersprechens die Datenlichtschranken paarweise entgegengesetzt installiert werden. Ein Mindestabstand a zwischen den Strahlachsen ist nicht erforderlich, solange die benachbarten Paare den gleichen Gesamtabstand d haben.


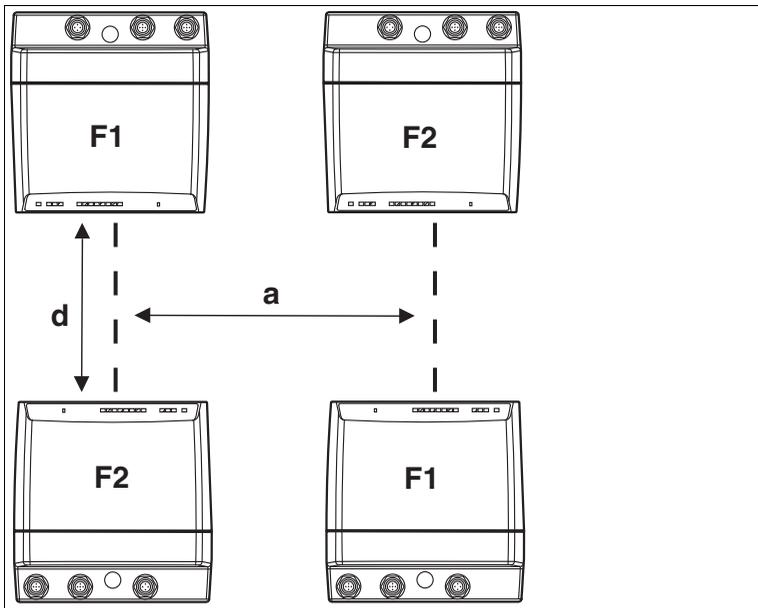


Abbildung 6.2 Parallele Lichtstrecken

Bei derartigen Anordnungen ist die einseitige Abschaltung einer Datenlichtschranke nicht zulässig. Ebenso darf der Lichtstrahl nicht unterbrochen werden.

Parallele Anordnung mit Entfernungsmessgeräten VDM100

Die Datenlichtschranke und Entfernungsmessgeräte vom Typ VDM100 können parallel angeordnet werden. Ein Mindestabstand der Geräte ist nicht erforderlich.

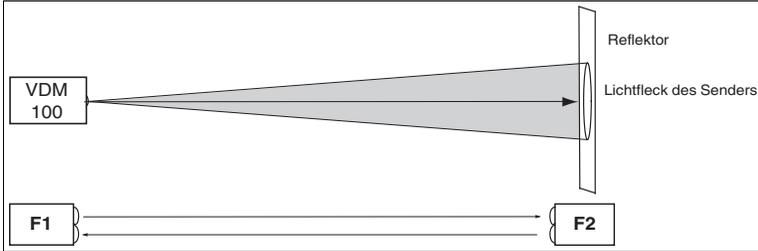

6.2

Topologie

Die Datenlichtschranke enthält keine Logik zum Adress-Routen (Switch), so dass die Verteilung der Informationen immer durch einen externen Switch geregelt werden muß. Der interne Ethernet-Adapter ist auf 100 MBit voll duplex fix eingestellt, da nur dieses Format für die optische Übertragung gewandelt wird. Alle Anpassungen der Verbindungsmodi müssen, falls erforderlich, durch den externen Switch vorgenommen werden. Ein Datenlichtschrankenpaar wirkt als Kabelersatz, die maximalen Kabellängen beziehen sich immer auf die Distanz von der Datenlichtschranke bis zum jeweiligen Switch. Die Signallaufzeit hängt dagegen von der physischen Entfernung der beiden Datenlichtschranken ab; sie beträgt je Meter Lichtstrecke 3,3 ns.

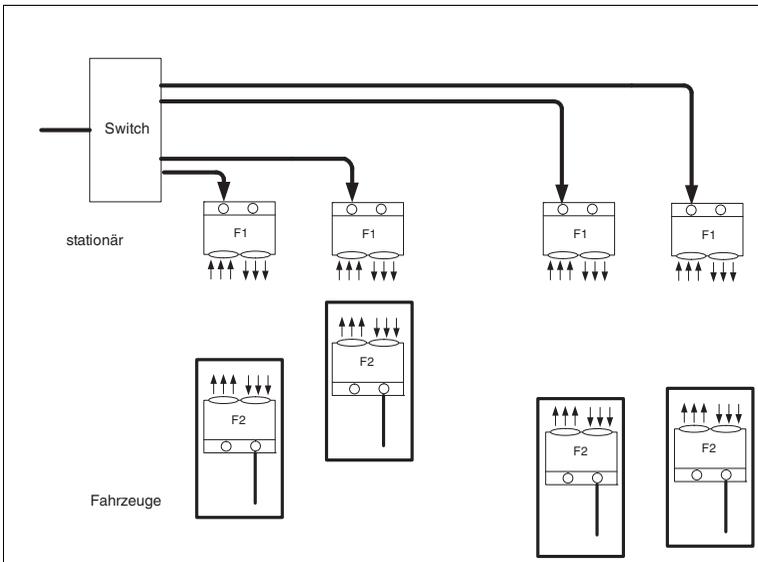


Abbildung 6.3 Topologie

2014-05

7 Wartung und Reparatur

7.1 Wartung

Um die bestmögliche Geräteleistung zu erzielen, halten Sie die Optikeinheit des Gerätes sauber und reinigen Sie diese bei Bedarf.

Beachten Sie bei der Reinigung folgende Hinweise:

- Berühren Sie die Optikeinheit nicht mit den Fingern.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Besprühen Sie es nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Geräteoberfläche keine Scheuermittel.
- Benutzen Sie ein Baumwoll- oder Zellstofftuch, das mit Wasser oder Isopropylalkohol angefeuchtet (nicht getränkt) ist.
- Entfernen Sie Alkoholrückstände mit einem Baumwoll- oder Zellstofftuch, das mit destilliertem Wasser angefeuchtet (nicht getränkt) ist.
- Wischen Sie die Geräteoberflächen mit einem fusselfreien Tuch trocken.

7.2 Reparatur

Die Geräte dürfen nicht repariert, verändert oder manipuliert werden.

Im Falle eines Defektes ist das Produkt immer durch ein Originalgerät zu ersetzen.

8 Störungsbeseitigung

8.1 Was tun im Fehlerfall

Bevor Sie einen Service-Einsatz beauftragen, prüfen Sie bitte, ob folgende Maßnahmen erfolgt sind:

- Testen der Anlage durch den Kunden gemäß der folgenden Checkliste,
- Telefonische Beratung durch den Service-Center zur Eingrenzung des Problems.

Checkliste

Fehler	Anzeigen				Ursache	Behebung
	PWR	ERR	LAN	OPT		
keine Anzeige	aus	aus	aus	aus	Die Spannungsversorgung ist abgeschaltet oder Verdrahtungsfehler im Verteiler oder Schaltschrank.	Ermitteln Sie, ob es einen Grund für die Abschaltung gibt (Installationsarbeiten, Wartungsarbeiten ...). Schalten Sie ggf. die Spannungsversorgung ein. Überprüfen Sie sorgfältig die Verdrahtung und beheben Sie ggf. vorhandene Verdrahtungsfehler.
keine Netzwerkverbindung	ein		aus		Netzwerkkabel nicht oder falsch verbunden	Verbindung zum nächsten Teilnehmer prüfen; Ist auch dort die LAN-LED aus?
keine optische Kommunikation	ein	ein		aus	Empfangspegel zu klein, Übertragung gesperrt	Ausrichtung verbessern oder falsche Paarung; F1+F2 erforderlich
Bargraph wird trotz exakter Ausrichtung nicht voll angesteuert	ein	aus	ein	ein	kein Fehler; individuelle Skalierungsabweichung im Hochpegelbereich	keine
Bargraph voll angesteuert und Datenfehler	ein	ein	ein	ein	Übersteuerung des Gerätes	Versetzen Sie ein Gerät in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung um ca. 40 mm zum anderen Gerät

- Falls keiner der vorherigen Punkte zum Ziel geführt hat, nehmen Sie Kontakt zum Service-Center auf. Halten Sie, wenn möglich, die genaue Typenbezeichnung des Sensors bereit.

9 Anhang

9.1 Technische Daten

Allgemeine Daten

Betriebsreichweite	0 ... 150 m
Grenzbereichweite	180 m
Lichtsendeder	Laserdiode
Lichtart Gerät F1	infrarot, Wechsellicht
Lichtart Gerät F2	rot, Wechsellicht
Laserkenndaten	
Hinweis	UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN
Laserklasse	1M
Wellenlänge Gerät F1	785 nm
Wellenlänge Gerät F2	660 nm
Impulsdauer	8 ns
Wiederholrate	62,5 MHz
Maximale optische Ausgangsleistung	60 mW
Lichtfleckdurchmesser	1,5 m im Abstand von 100 m
Öffnungswinkel	0,9 °
Fremdlichtgrenze	> 10000 Lux

Kenndaten funktionale Sicherheit

MTTF _d	58,6 a
Gebrauchsdauer (T _M)	10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)	0 %

Anzeigen/Bedienelemente

Datenflussanzeige	LED grün: OPTO-Link LED gelb: LAN-Link LED rot: ERROR
Funktionsanzeige	Signalstärke (8 LED: rot, gelb, grün)

Elektrische Daten

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom	200 mA
Datenrate	100 MBit/s (Fast Ethernet)

Schnittstelle

Schnittstellentyp	100 BASE-TX
-------------------	-------------

Ausgang

Vorausfallausgang	1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve , kurzschlussfest, max. 200 mA
-------------------	--

Normen- und Richtlinienkonformität

Richtlinienkonformität	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
------------------------	----------------------------

Normenkonformität	
-------------------	--

Normen	EN 61000-6-2 , EN 61000-6-4 , EN 60825-1
--------	--

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed
--------------	--------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
---------------------	-------------------------------

Lagertemperatur	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
-----------------	-------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP65
-----------	------

Anschluss	M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) , M12x1 Stecker, 8-polig, Service , M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
-----------	--

Material	
----------	--

Gehäuse	ABS / PC
---------	----------

Lichtaustritt	Kunststoff
---------------	------------

Masse	700 g
-------	-------

FABRIKAUTOMATION – SENSING YOUR NEEDS



Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH
68307 Mannheim · Deutschland
Tel. +49 621 776-0
E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc.
Twinsburg, Ohio 44087 · USA
Tel. +1 330 4253555
E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd.
Singapur 139942
Tel. +65 67799091
E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**
SENSING YOUR NEEDS

Änderungen vorbehalten
Copyright PEPPERL+FUCHS • Printed in Germany

TDOCT2051E_GER
05/2014