

Código de barras metálico

PXV000001M- AAMG30x100-001100-B


- Gran resistencia a temperaturas extremas
- Resistencia mecánica elevada
- Fácilmente intercambiable
- Muy resistente a los productos químicos
- Códigos Data Matrix de 2 colores

Códigos de barras metálicos DataMatrix para posicionar cabezales de lectura safePXV y safePGV

Función

Resistentes barras de códigos metálicas Data Matrix fabricadas en aluminio anodizado para su uso en el suelo en el guiado basado en cámaras. En función de la aplicación, las barras de códigos pueden pegarse directamente al suelo o en raíles de perfil de soporte especiales. Las barras de códigos están disponibles en longitudes modulares de 100, 200 y 500 mm.

Dimensiones

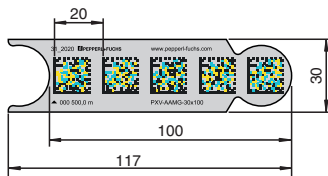

Datos técnicos

Datos generales

| | |
|------------------------------|--------|
| Longitud total | 1 m |
| Posición inicial | 1100 m |
| Segmento de barra de códigos | |
| Longitud | 100 mm |
| Anchura | 30 mm |

Condiciones ambientales

| | |
|--|---|
| Temperatura de trabajo | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Temperatura del montaje | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) |
| Resistencia a las influencias atmosféricas | Radiación ultravioleta Humedad |
| Resistencia química | Aceites Grasas Combustibles Disolvente alifático ácidos débiles |

Datos mecánicos

| | |
|---------------------------|----------|
| Robustez del material | 1 mm |
| Material | Aluminio |
| Tipo de montaje | adhesivo |
| Masa | 83 g / m |
| Tolerancia de fabricación | ± 4 mm/m |

Fecha de publicación: 2022-11-22 Fecha de edición: 2022-11-23 : 70144671-100026_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Montaje

Preparación de la superficie base

1. Utilice paños de limpieza limpios (sin pelusa ni plastificantes) para limpiar las superficies.
2. Utilice productos de limpieza adecuados para el nivel de contaminación de la superficie, por ejemplo, n-heptano, etanol o una mezcla de 50:50 de isopropanol y agua.
3. Limpie la superficie hasta que esté completamente seca y libre de polvo, aceite, óxidos, desencofrantes y otros contaminantes.
4. Asegúrese de que la superficie esté seca, limpia y firme.

Resistencia adhesiva

| Metal | Material con superficies de alta energía | Material con superficies de baja energía |
|------------|--|--|
| 33 N/25 mm | 32 N/25 mm | 31 N/25 mm |

Grosor del material: barra de códigos 1 mm + adhesivo 0,13 mm

Instrucciones de manipulación

Durante la adhesión, la presión debe ser lo más alta posible y la temperatura debe ser de al menos +10 °C. Cuanto mayor sea la presión y la temperatura, mejor penetrará el adhesivo en los poros de la superficie base. Esto permite alcanzar valores de resistencia adhesiva más altos. El adhesivo se seca transcurridas unas 72 horas.

Código de tipo

Estructura del código de tipo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---|----------|----------|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----------|
| P | X | V | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | M | - | A | A | M | (2) | (3) | (3) | x | (4) | (4) | (4) | - | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | - | B |
|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---|----------|----------|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----------|

| PGV | Tipo de sensor |
|-----|-------------------------------|
| PXV | Posición extendida por visión |

| (1) (1) (1) (1) (1) (1) | Longitud total de la barra de códigos |
|-------------------------|---|
| 1 ... 100.000 | La longitud total de la barra de códigos viene determinada por el número de segmentos de barra de códigos individuales. Las barras de códigos se pueden solicitar en unidades de 1 m. |

| M | Unidad |
|---|--------------------|
| M | Longitud en metros |

| AAM | Barra de códigos |
|-----|---------------------------|
| A | Barra de códigos |
| A | Barra de códigos absoluta |
| M | Barra de códigos metálica |

| (2) | Tipo de montaje |
|-----|---|
| G | Se monta pegando con el adhesivo aplicado en la parte trasera. Se adhiere directamente al suelo o en raíles de perfil especiales. |
| H | Se monta atornillando o remachando al material de soporte. |

| (3) (3) | Anchura de la barra de códigos |
|---------|---|
| 30 | Anchura de la barra de códigos en mm para el montaje por adhesión. |
| 50 | Anchura de la barra de códigos en mm para el montaje por atornillado o remachado. |

| (4) (4) (4) | Longitud de la barra de códigos |
|-------------|---|
| 100 | Longitud de las barras de códigos individuales en mm. |
| 200 | Longitud de las barras de códigos individuales en mm. |
| 500 | Longitud de las barras de códigos individuales en mm. |

| (5) (5) (5) (5) (5) (5) | Posición inicial |
|-------------------------|--|
| 1 ... 99.999 | Posición inicial de las barras de código en m. |

| B | Información de la versión |
|---|---------------------------|
| B | Versión B |