


Botón Palm PB1-008-6

- Accionamiento táctil
- Accionamiento sin fuerza
- Reduce el peligro de enfermedades causadas por movimientos repetitivos

Botón Palm



Dimensiones

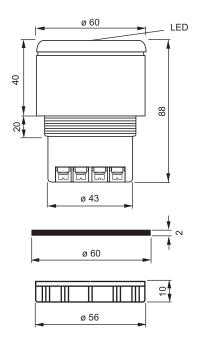

Datos técnicos

Datos generales		
descripción		Accionamiento táctil
Datos característicos		
Tensión de trabajo	U_B	120 V CA/45-60 Hz
Consumo de corriente		40 mA
Elementos de indicación y manejo		
Estado de conmutación		1 LED

Cantidad/Tipo

Tipo de salida

Salida


Tensión de conmutación

2 normalmente abiertos, 2 normalmente cerrados

Juego de contactos ; Salida relé

(Contactos guiados)

máx. 250 V CA



Advertencia

Este producto puede provocar daños personales y materiales considerables si no se instala o no se pone en servicio según las indicaciones del fabricante y las prescripciones de la regulación 1910.217 del Departamento de Seguridad Ocupacional y Salud, los estándares B11.1 y B11.19 del Instituto Nacional de Estándares estadounidense así como cualquier otra prescripción, procedimiento o norma aplicable. El fabricante no se hace responsable de los daños personales o materiales que resulten del mal uso del producto o del no cumplimiento de las prescripciones, procedimientos o normas.

NOTA 1:Si la superficie del pulsador no está cubierta, no se activa su relé de salida. Si la superficie del pulsador está cubierta, el sensor tiene normalmente el estado seguro (los relés de salida están desactivados). (Hace referencia a interferencias CEM/RF.)

Información de seguridad



¡ImportantE!

Antes de la instalación, véase el estándar ANSI B11.1, B11.19 y la regulación OSHA 1910.217.

Si el interruptor se usa en una aplicación con un control bimanual, se deben proteger los controles manuales de la puesta en marcha no intencionada de la prensa y se debe construir y/o separar unos de otros de tal manera que se requiera la introducción de las dos manos al mismo tiempo para una puesta en marcha de la prensa. El sistema de control debe permitir un ajuste que durante la fase de cierre de la elevación permita una presión simultánea con las dos manos. El sistema de

control debe incluir una función antirrepeticiones. El sistema de control debe estar construido de forma que los dos controles manuales del operario deban quedar sueltos antes de que se pueda continuar con una elevación ininterrumpida.

Si hay que usar el interruptor en una aplicación con un mecanismo de liberación bimanual, un mecanismo de liberación bimanual debe proteger los únicos controles manuales del operario de una puesta en marcha no intencionada. Los únicos controles manuales del operario deben estar construidos y/o separados unos de otros de tal forma que sean necesarias las dos manos para soltar la prensa y tengan una disposición de los sistemas de control que hace necesario un accionamiento simultáneo de los dos controles manuales por parte del operario. Un sistema de liberación bimanual en máquinas con acoplamiento no positivo debe tener una función antirrepeticiones.

Habitualmente se usan anillos o chapas protectoras para proteger de accionamientos no intencionados del pulsador. En la construcción o instalación es necesaria la aplicación de medidas de seguridad, para evitar un accionamiento de las dos teclas de manejo con una mano o el codo e impedir otra desviación de la maniobra bimanual.

El dispositivo se debe instalar a una distancia del siguiente punto peligroso, de tal manera que el operario no alcance con la mano o con el cuerpo, antes de que el movimiento de esta parte peligrosa del ciclo de la máquina se quede en reposo. Datos sobre las fórmulas para la distancia entre los interruptores y los puntos peligrosos más cercanos se pueden encontrar en los estándares B11.1 y B11.19 del Instituto Nacional de Estándares estadounidense (ANSI).

Puesto que cada control bimanual o mecanismo de liberación es distinto, el usuario debe asegurarse de que se cumplen todas las exigencias del (OSHA) y del Instituto de Nacional de Estándares (ANSI).

Este dispositivo se debe instalar de forma que la distancia entre las conexiones de bornes del pulsador y una pieza metálica puesta a tierra (inclusive la carcasa) sea al menos de 6,35 mm (1/4").