

# Metallcodeleiste

## PXV000005M-AAMG30x200-000170




- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Einfach auswechselbar
- Chemisch hochbeständig
- 2-farbige DataMatrix-Codes

DataMatrix-Metallcodeleisten zur Positionierung von safePXV- und safePGV-Leseköpfen

### Funktion

Robuste DataMatrix-Metallcodeleisten aus eloxiertem Aluminium für den Einsatz im Bereich der kamerabasierten Spurführung auf dem Boden. Je nach Anwendungsfall können die Codeleisten direkt auf dem Boden verkleben oder in spezielle Trägerprofilschienen eingeklebt werden. Die Codeleisten sind modular in den Längen 100, 200 und 500 mm erhältlich.

### Abmessungen

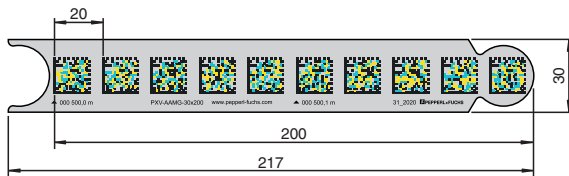

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Gesamtlänge        | 5 m    |
| Startposition      | 170 m  |
| Codeleistensegment |        |
| Segmentnennlänge   | 200 mm |
| Breite             | 30 mm  |

#### Umgebungsbedingungen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Betriebstemperatur      | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)   |
| Montagetemperatur       | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)   |
| Witterungsbeständigkeit | UV-Strahlung<br>Feuchtigkeit   |
| Chemische Beständigkeit | Öle<br>Fette<br>Kraftstoffe<br>aliphatische Lösungsmittel<br>schwache Säuren |

#### Mechanische Daten

|                |           |
|----------------|-----------|
| Materialstärke | 1 mm      |
| Material       | Aluminium |
| Montageart     | klebend   |
| Masse          | 83 g / m  |

Veröffentlichungsdatum: 2022-07-13 Ausgabedatum: 2022-07-13 Dateiname: 70127564-100099\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

**Technische Daten**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Fertigungstoleranz | ± 1 mm/m |
|--------------------|----------|

**Montage**

**Untergrund vorbereiten**

1. Verwenden Sie saubere (fusselfreie und weichmacherfreie) Reinigungstücher zum Reinigen der Oberflächen.
2. Abhängig von der Verschmutzung der Oberfläche, verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel wie z.B. n-Heptan, Ethanol oder Isopropanol-Wasser-Gemische im Verhältnis von 50:50.
3. Wiederholen Sie die Reinigung so lange, bis die Oberfläche absolut trocken, frei von Staub, Öl, Oxiden, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen ist.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund trocken, sauber und tragfähig ist.

Klebkraft

| Metall     | Material mit hochenergetischen Oberflächen | Material mit niedrigenergetischen Oberflächen |
|------------|--|---|
| 33 N/25 mm | 32 N/25 mm                                 | 31 N/25 mm                                    |

Materialstärke: 1 mm Codeleiste + 0,13 mm Klebstoff

**Verarbeitungshinweis**

Bei der Verklebung sollte ein möglichst hoher Druck ausgeübt werden und eine Temperatur von mindestens +10°C herrschen. Je höher der Druck und die Temperatur, um so besser dringt der Klebstoff in die Poren des Untergrundes. Dadurch können höhere Klebwerte erreicht werden. Nach etwa 72 Stunden ist der Kleber ausgehärtet.

**Typenschlüssel**

**Aufbau des Typenschlüssels**

|   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |     |     |     |   |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P | X | V | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | M | - | A | A | M | (2) | (3) | (3) | x | (4) | (4) | (4) | - | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| PXV | Sensortyp                |
|-----|--------------------------|
| PXV | Position Extended Vision |

| (1) (1) (1) (1) (1) (1) | Codeleisten-Gesamtlänge  |
|-------------------------|--|
| 1 ... 100.000           | Gesamtlänge ergibt sich aus der Anzahl der einzelnen Codeleistensegmente. Die Codeleisten können in 1 m Einheiten bestellt werden. |

| M | Einheit |
|---|---------|
| M | Meter   |

| AAM | Codeleiste                        |
|-----|-----------------------------------|
| A   | Codeart ECC200, Symbolgröße 16x16 |
| A   | Absolutcode                       |
| M   | Metall                            |



| (2) | Montageart                             |
|-----|--|
| G   | Montage durch selbstklebende Rückseite |
| H   | Montage durch schrauben oder nieten    |

| (3) (3) | Codeleistenbreite                                |
|---------|--|
| 30      | Breite der Codeleiste in mm bei der Montageart G |
| 50      | Breite der Codeleiste in mm bei der Montageart H |

| (4) (4) (4) | Codeleisten-Segmentnennlänge                     |
|-------------|--|
| 100         | Segmentnennlänge der einzelnen Codeleisten in mm |
| 200         | Segmentnennlänge der einzelnen Codeleisten in mm |
| 500         | Segmentnennlänge der einzelnen Codeleisten in mm |

| (5) (5) (5) (5) (5) (5) | Startposition                      |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1 ... 99.999            | Startposition der Codeleisten in m |

**Zubehör**

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
|  | <b>PGV-PR-GM-CLOSE100</b> | Versenkschiene zur Montage in einer Bodennut |
|  | <b>PGV-PR-GM-CLOSE200</b> | Versenkschiene zur Montage in einer Bodennut |

Veröffentlichungsdatum: 2022-07-13 Ausgabedatum: 2022-07-13 Dateiname: 70127564-100099\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

## Zubehör

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
|    | <b>PGV-PR-GM-CLOSE500</b> | Versenkschiene zur Montage in einer Bodennut       |
|    | <b>PGV-PR-GM-CONT100</b>  | Versenkschiene zur Realisierung endloser Strecken  |
|    | <b>PGV-PR-GM-CONT200</b>  | Versenkschiene zur Realisierung endloser Strecken  |
|    | <b>PGV-PR-GM-CONT500</b>  | Versenkschiene zur Realisierung endloser Strecken  |
|    | <b>PGV-PR-GM-END</b>      | Versenkschiene zum Beenden von Endlosstrecken      |
|    | <b>PGV-PR-GM-START</b>    | Versenkschiene zum Starten von Endlosstrecken      |
|    | <b>PGV-PR-SM-CLOSE100</b> | Überfahrschiene zur Montage auf dem Boden          |
|    | <b>PGV-PR-SM-CLOSE200</b> | Überfahrschiene zur Montage auf dem Boden          |
|    | <b>PGV-PR-SM-CLOSE500</b> | Überfahrschiene zur Montage auf dem Boden          |
|  | <b>PGV-PR-SM-CONT100</b>  | Überfahrschiene zur Realisierung endloser Strecken |
|  | <b>PGV-PR-SM-CONT200</b>  | Überfahrschiene zur Realisierung endloser Strecken |
|  | <b>PGV-PR-SM-CONT500</b>  | Überfahrschiene zur Realisierung endloser Strecken |
|  | <b>PGV-PR-SM-END</b>      | Überfahrschiene zum Beenden von Endlosstrecken     |
|  | <b>PGV-PR-SM-START</b>    | Überfahrschiene zum Starten von Endlosstrecken     |

Veröffentlichungsdatum: 2022-07-13 Ausgabedatum: 2022-07-13 Dateiname: 70127564-100099\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comDeutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**